



اطلاعیه فنی - تعمیراتی



تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۲۸

شماره: ۱۳۹۲-۱۲۹

کدمدرک: ۱۴۹۷۱

نوع خودرو: رانا و ۲۰۶ فاز یک


ایراد روشن نشدن خودرو بدلیل سوختن فیوز

عنوان:

به اطلاع کلیه نمایندگی‌های مجاز می‌رساند، اخیراً تعدادی از خودروهای رانا و ۲۰۶ ایرانی فاز یک با ایراد استارت خوردن و روشن نشدن خودرو مشاهده شده اند. در صورتیکه علاوه بر این ایراد خودرو دارای عدم عملکرد پمپ شیشه شوی و چراغهای پشت آمپر نیز باشد در گام اول نسبت به بررسی فیوز F36 اقدام نمایید و در صورت معیوب بودن این فیوز آن را تعویض نمایید. لازم بذکر است این ایراد اکثراً زمانی که مایع داخل مخزن شیشه شوی بدلیل سرمای شدید یخ زده و باعث قفل شدن موتور پمپ شیشه شوی باشد، رویت شده است.

در صورت سالم بودن این فیوز با استفاده از نقشه الکتریکی مربوطه، مراحل عیب‌یابی و بررسی دسته سیمها را انجام دهید. لازم به ذکر است محل قرارگیری این فیوز روی نود داخل اتاق (BCM) می‌باشد.

جانمایی فیوز F36 روی BCM

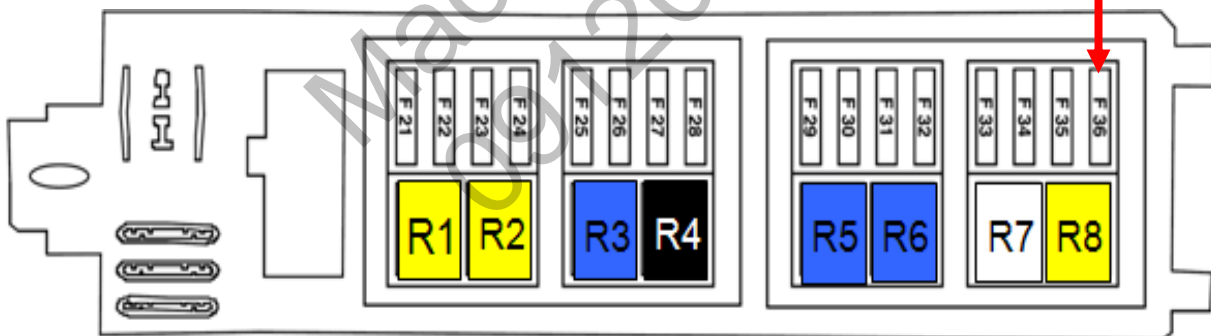

زمان	شرح اجرت	کد اجرت
20	چیدن فیوزهای جعبه فیوز رانا بطور صحیح	49086

صفحه: ۱

تصویب: معاونت فنی و مهندسی

تایید: مدیریت مهندسی خودرو

واحد تهیه کننده

از:

نام: شهریار سلطانی
امضاء:

نام: فریبرز زینالی
امضاء:

تایید کننده: محمود حسن حسینی
امضاء:

اقدام کننده: مسعود میرلو
امضاء: